


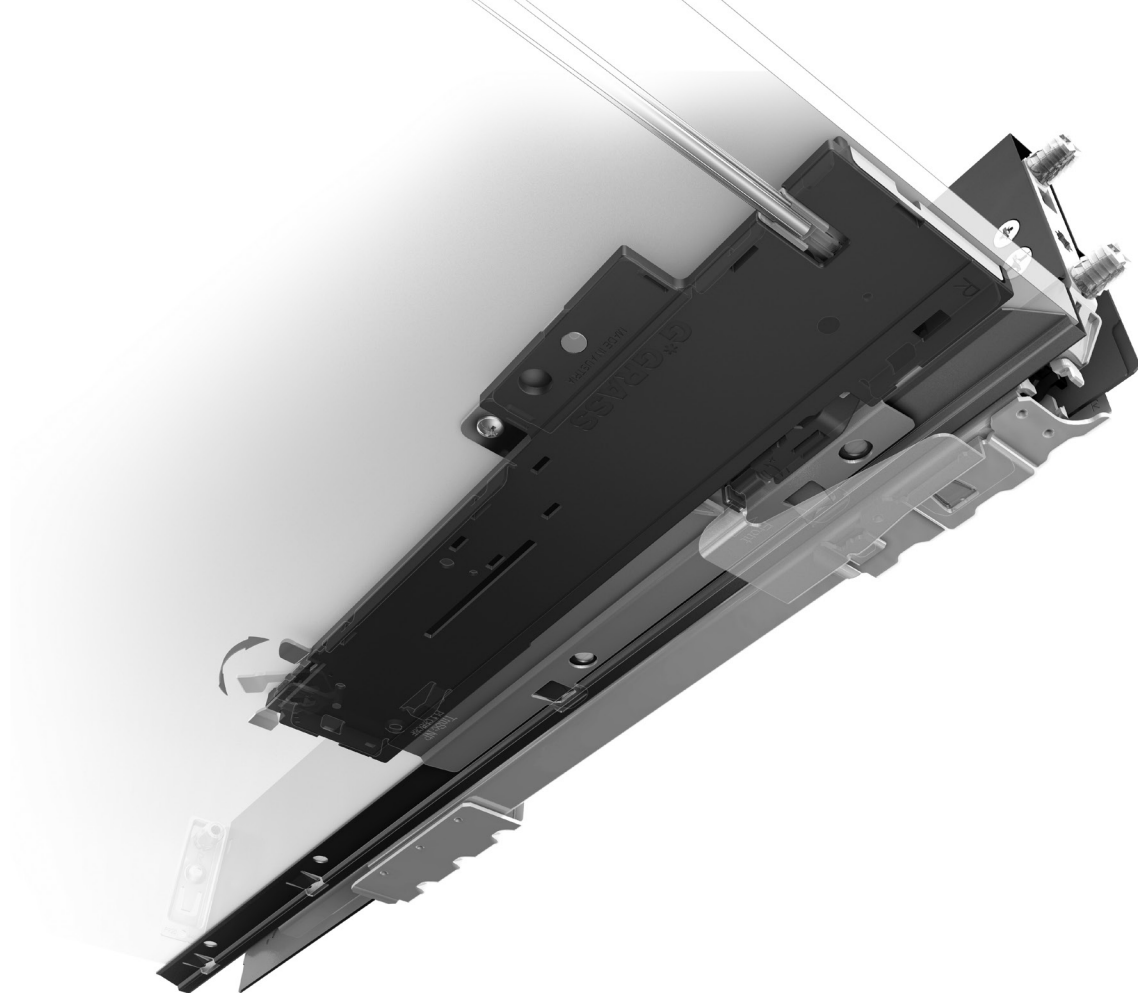

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Störungen erkennen und beheben

G*GRASS

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Störungen erkennen und beheben

07/2026



1 Schubkasten öffnet nicht beim Auslösen durch Drücken.

	Mögliche Ursache	Lösung	
1.1	Aktivator ist nicht korrekt montiert oder fehlt komplett. Aktivator ist nicht komplett eingerastet oder sitzt locker. Rechts/Links wurde vertauscht. Aktivator wurde durch äußere Krafteinwirkung verbogen.	Aktivator nachbestücken. Aktivator nachdrücken und auf festen Sitz prüfen. Auf rechts und links achten. Aktivator mit Gefühl waagrecht biegen. Auf Festigkeit der Blechanbindung achten, ansonsten Aktivator austauschen.	
1.2	Tipmatic Soft-close Einheit ist nicht bestückt.	Nachbestücken.	
1.3	Frontspalteinstellung ist zu gering (<2,5 mm)	Frontspalt einstellen (empfohlen werden 3-4mm). Prüfung mit einer 50 Eurocent-Münze.	
1.4	Puffer montiert.	Puffer entfernen.	
1.5	Schubkasten wird durch einen Gegenstand blockiert.	Gegenstand entfernen.	
1.6	Bei hohen Fronten den Auslösebereich beachten.	Front im unteren 2/3 Bereich betätigen. Parallelität der Front zum Korpus prüfen, gegebenenfalls über die Neigungsverstellung einstellen.	
1.7	Synchronisationsstange fällt heraus, da sie zu kurz ist.	Synchronisationsstange neu anfordern Maß: Lichte Weite Korpus - 206 mm	





NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Störungen erkennen und beheben



07/2026




2 Schubkasten öffnet nur wenige Millimeter.

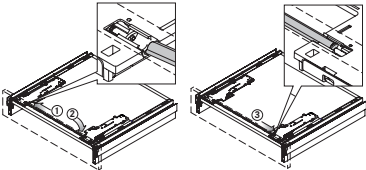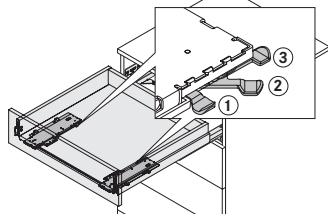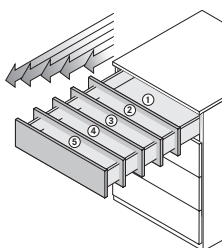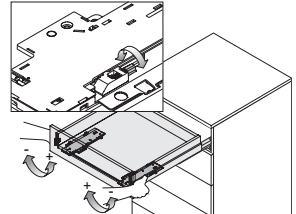	Mögliche Ursache	Lösung	
2.1	Synchronisationsstange fehlt, oder ist nicht richtig montiert.	Synchronisationsstange korrekt montieren.	
2.2	Auswurfkraft zu gering.	Auswurfkraft beidseitig um eine Stufe erhöhen. 1 = Schwach 2 = Mittel 3 = Stark Möglich ist auch nur eine Stufe auf einer Seite - links oder rechts - zu erhöhen, um die Auswurfkraft noch feinfühlicher, besser abzustimmen	
		≤ 30 kg 30 kg - 40 kg 40 kg - 50 kg 50 kg - 60 kg 60 kg - 70 kg	1 2 3 4 5
2.3	Einstellung der Tiefeneinstellung gegensätzlich verstellt.	Tiefeneinstellung auf gleichen Stand rechts wie links einstellen und dann erneut Frontspalt Einstellung durchführen.	

3 Schubkasten kommt nicht weit genug heraus.

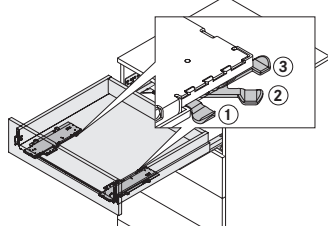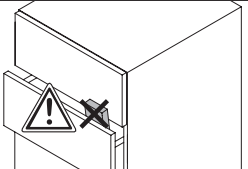	Mögliche Ursache	Lösung	
3.1	Auswurfkraft zu gering.	Auswurfkraft beidseitig um eine Stufe erhöhen, 1 = Schwach 2 = Mittel 3 = Stark Siehe 2.2	
3.2	Schubkasten wird durch einen Gegenstand blockiert.	Gegenstand entfernen.	

4 Schubkasten kommt zu weit heraus.






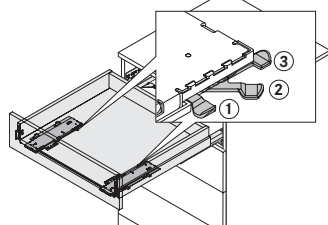
	Mögliche Ursache	Lösung	
4.1	Auswurfkraft zu stark eingestellt.	Auswurfkraft beidseitig um eine Stufe reduzieren. 1 = Schwach 2 = Mittel 3 = Stark Siehe 2.2	

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Störungen erkennen und beheben

07/2026

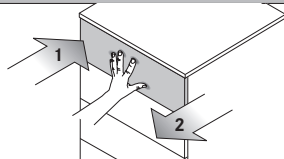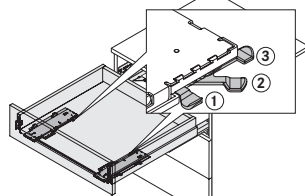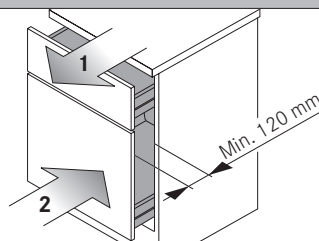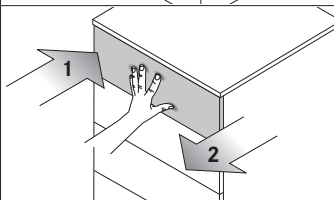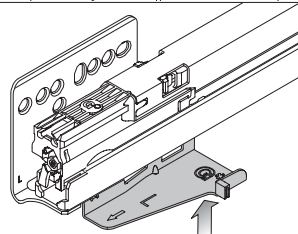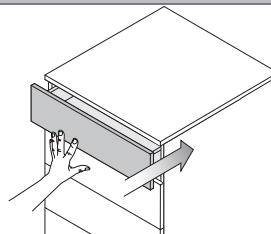

5 Auswurfkraft läßt sich nicht verstellen.			
	Mögliche Ursache	Lösung	
5.1	Großer Widerstand beim Verstellen der Auswurfkraft.	Schubkasten durch Antippen öffnen, um Auslösefeder zu entspannen.	
		Auswurfkraft kann nun frei eingestellt werden.	
6 Schubkasten kann nicht geschlossen werden.			
	Mögliche Ursache	Lösung	
6.1	Nach dem Aktivieren bzw. dem Auslösen, wurde der Schubkasten weniger als 120 mm geöffnet.	Schubkasten mindestens 120 mm öffnen und dann erneut schließen.	
6.2	Tipmatic Soft-close Einheit steht in einer Stellung, bei der der Mitnehmer im Weg ist.	Kräftig drücken. Deutliches Klackgeräusch ertönt. Schubkasten öffnen. Schubkasten kann geschlossen werden. „Selbstheilung“.	
6.3	Aktivator verbogen.	Aktivator mit Gefühl waagerecht biegen. Auf Festigkeit der Anbindung achten, ansonsten austauschen.	
7 Zu hoher Schließwiderstand / hohe und leichte Gegenstände fallen um			
	Mögliche Ursache	Lösung	
7.1	Zu geringe Beladung des Schubkastens.	Schubkasten zudrücken, bis die Einzugsautomatik greift, oder bis zum Anschlag.	
		Ordnungssystem Tavinea Sorto oder Tavinea Optima verwenden.	