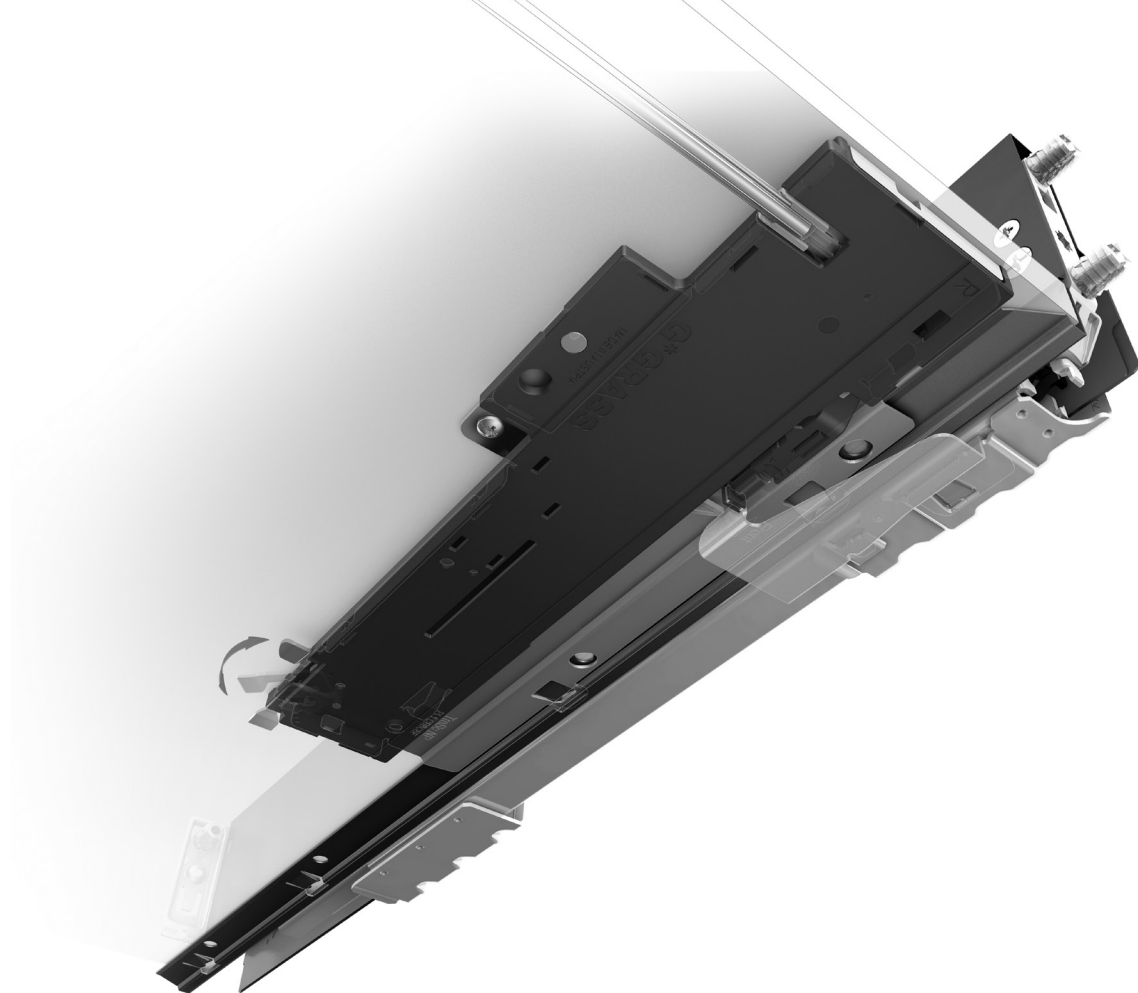




NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Detecte y rectifique averías

G*GRASS

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Detecte y rectifique averías

07/2026



1 El cajón no se abre al pulsarlo.

	Posible causa	Solución	
1.1	El activador no está montado o no está montado correctamente. El activador no está completamente encajado o está suelto. Se han intercambiado los lados derecho e izquierdo. El activador se ha doblado debido a la aplicación de fuerza externa.	Vuelva a instalar el activador. Vuelva a presionar el activador y compruebe que esté bien colocado. Preste atención a la derecha y a la izquierda. Enderece el activador con precaución. Compruebe que la placa de conexión esté fijada correctamente. De no estarlo, sustituya el activador.	
1.2	El cierre suave Tipmatic Soft-close no está instalado.	Vuelva a instalarlo.	
1.3	La regulación de la rendija frontal es insuficiente (<2,5 mm)	Ajuste la rendija frontal (recomendación: 3-4 mm). Haga una prueba con una moneda de 50 céntimos de euro.	
1.4	El tope está colocado.	Retire el tope.	
1.5	El cajón está obstruido por algún un objeto.	Retire el objeto.	
1.6	Si el frente es alto, debe respetarse el área de activación.	Accione el frente por los 2/3 de la parte inferior. Compruebe que el frente y el módulo estén en paralelo; si es necesario, ajuste la inclinación.	
1.7	La barra de sincronización se cae porque es demasiado corta.	Pida una barra de sincronización nueva Dimensiones: Anchura interior del módulo: 206 mm	

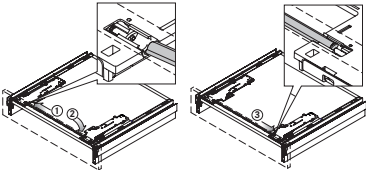
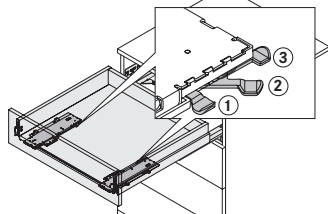
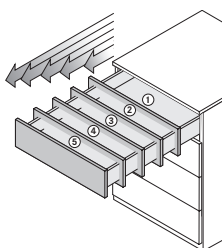
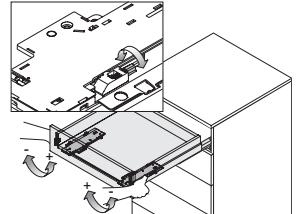
NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Detecte y rectifique averías

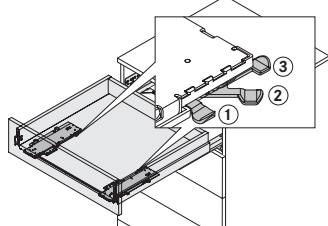
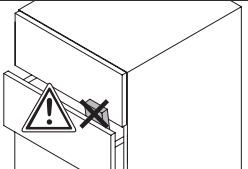
07/2026



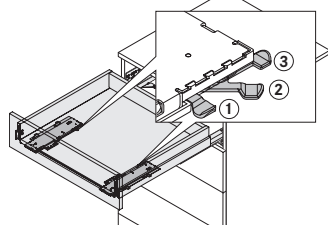
2 El cajón solo se abre unos milímetros.

	Posible causa	Solución	
2.1	Falta la barra de sincronización o no está bien montada.	Monte correctamente la barra de sincronización.	
2.2	Fuerza de salida insuficiente.	Aumente la fuerza de extracción un nivel en ambos lados. 1 = débil 2 = intermedia 3 = fuerte También puede aumentar solo un nivel en un lado, a la izquierda o a la derecha, si desea ajustar de forma aún más precisa la sensibilidad de la fuerza de extracción	
		≤ 30 kg 30 kg – 40 kg 40 kg – 50 kg 50 kg – 60 kg 60 kg – 70 kg	1 2 3 4 5
2.3	La profundidad está ajustada al contrario.	Modifique la profundidad hasta que el nivel sea igual a la derecha y la izquierda. Seguidamente, vuelva a ajustar la rendija frontal.	

3 El cajón no sale lo suficiente.

	Posible causa	Solución	
3.1	Fuerza de salida insuficiente.	Aumente la fuerza de extracción un nivel en ambos lados. 1 = débil 2 = intermedia 3 = fuerte Consulte 2.2	
3.2	El cajón está obstruido por algún un objeto.	Retire el objeto.	

4 El cajón sale demasiado.

	Posible causa	Solución	
4.1	El ajuste de la fuerza de extracción es excesivo.	Reduzca la fuerza de extracción un nivel en ambos lados. 1 = débil 2 = intermedia 3 = fuerte Consulte 2.2	

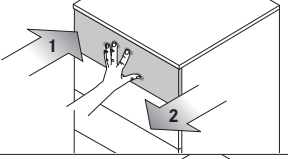
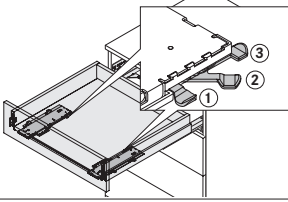
NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Detecte y rectifique averías

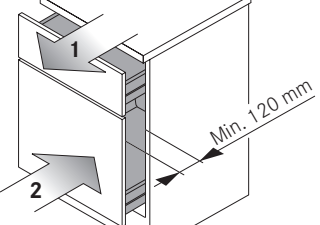
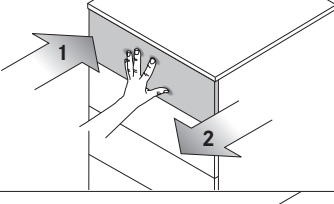
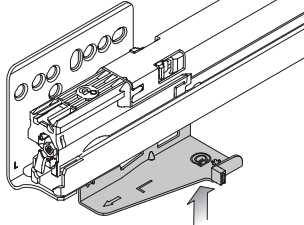
07/2026



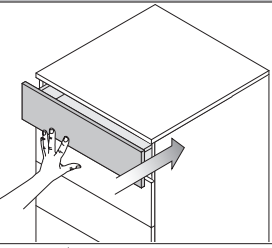
5 La fuerza de extracción no se puede modificar.

	Posible causa	Solución	
5.1	Se nota mucha resistencia al intentar ajustar la fuerza de extracción.	Abra el cajón pulsándolo brevemente para destensar el muelle de activación.	
		Ya se puede ajustar libremente la fuerza de extracción.	

6 El cajón no se puede cerrar.

	Posible causa	Solución	
6.1	Después de activarse, el cajón se abre menos de 120 mm.	Abra el cajón al menos 120 mm y vuelva a cerrarlo.	
6.2	La unidad Tipmatic Soft-close se topa con el arrastrador.	Presione con fuerza. Suena un chasquido claro. Abra el cajón. El cajón se puede cerrar. "Rectificación automática".	
6.3	El activador está doblado.	Enderece el activador con precaución. Compruebe la rigidez de la conexión; si no es suficiente, sustituya la unidad.	

7 Resistencia de cierre demasiado elevada / caída de objetos altos y ligeros

	Posible causa	Solución	
7.1	Carga insuficiente del cajón.	Presione el cajón hasta que se active el sistema de cierre automático o hasta el tope.	
		Use un sistema de organización Tavinea Sorto o Tavinea Optima.	