


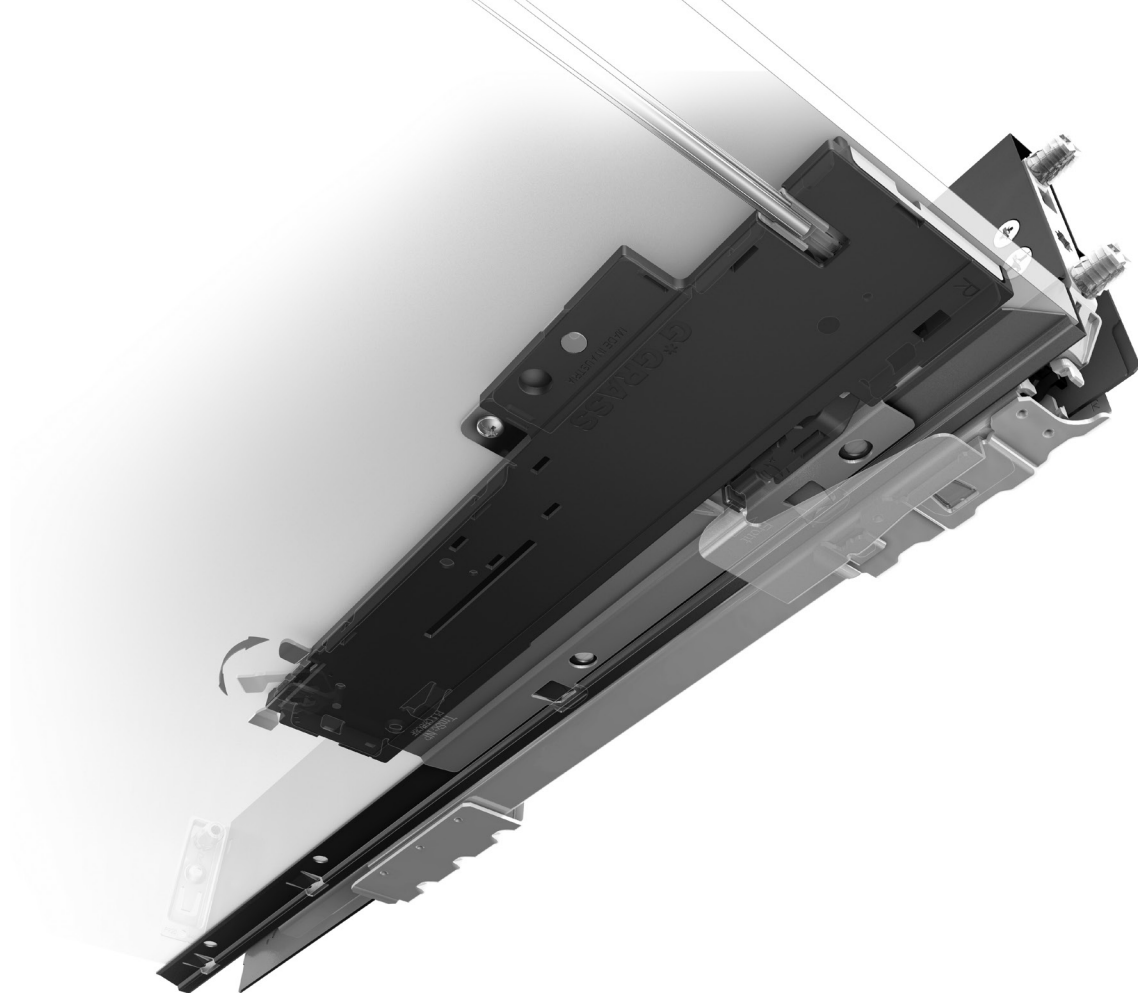

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes

G*GRASS

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes

07/2026



1 Le tiroir ne s'ouvre pas lors du déclenchement par pression.

	Cause possible	Solution	
1.1	L'activateur n'est pas monté correctement ou est manquant. L'activateur n'est pas complètement enclenché ou est mal fixé. La droite/gauche a été inversée. L'activateur a été déformé par une force externe.	Remonter l'activateur. Enfoncer davantage l'activateur et vérifier qu'il est bien fixé. Faire attention au sens de montage (droite/gauche). Remettre délicatement l'activateur à l'horizontale. Vérifier la solidité de la liaison avec la tôle. Sinon, remplacer l'activateur.	
1.2	L'unité Tipmatic Soft-close n'est pas équipée.	Remonter l'équipement.	
1.3	Le réglage du jeu de façade est trop faible (< 2,5 mm)	Régler le jeu de façade (recommandation : 3 - 4 mm). Test à l'aide d'une pièce de 50 centimes.	
1.4	Tampon monté.	Retirer le tampon.	
1.5	Le tiroir est bloqué par un objet.	Retirer l'objet.	
1.6	Sur les façades hautes, tenir compte de la zone de déclenchement.	Actionner la façade dans les 2/3 inférieurs. Contrôler le parallélisme de la façade par rapport au caisson. Le cas échéant, régler l'inclinaison.	
1.7	La barre de synchronisation tombe, car elle est trop courte.	Commander une nouvelle barre de synchronisation Dimensions : largeur intérieure caisson - 206 mm	





NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes



07/2026




2 Le tiroir ne s'ouvre que de quelques millimètres.

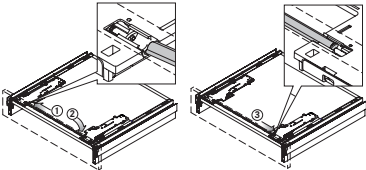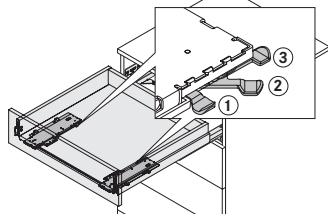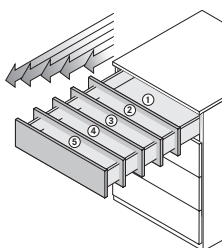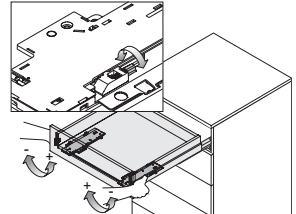	Cause possible	Solution	
2.1	Barre de synchronisation manquante ou mal montée.	Monter correctement la barre de synchronisation.	
2.2	Force d'éjection trop faible.	Augmenter la force d'éjection d'un niveau des deux côtés. 1 = faible 2 = moyenne 3 = forte Il est également possible d'augmenter la puissance d'éjection d'un seul niveau d'un côté (à gauche ou à droite) afin de la régler avec encore plus de précision.	
		≤ 30 kg 30 - 40 kg 40 - 50 kg 50 - 60 kg 60 - 70 kg	1 2 3 4 5
2.3	Réglage de la profondeur dans le sens opposé.	Régler la profondeur au même niveau à droite et à gauche, puis effectuer à nouveau le réglage du jeu de façade.	

3 Le tiroir ne sort pas suffisamment.

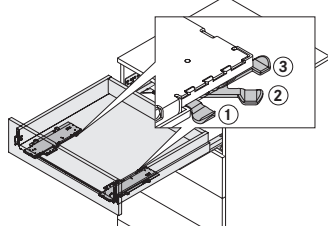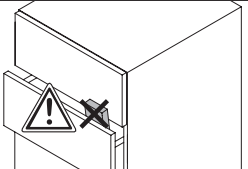	Cause possible	Solution	
3.1	Force d'éjection trop faible.	Augmenter la force d'éjection d'un niveau des deux côtés. 1 = faible 2 = moyenne 3 = forte Voir 2.2	
3.2	Le tiroir est bloqué par un objet.	Retirer l'objet.	

4 Le tiroir sort trop.






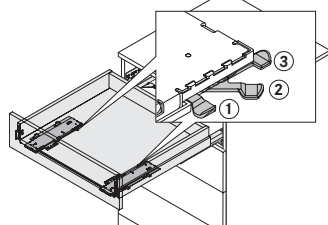
	Cause possible	Solution	
4.1	Force d'éjection trop élevée.	Réduire la force d'éjection d'un niveau des deux côtés. 1 = faible 2 = moyenne 3 = forte Voir 2.2	

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes

07/2026

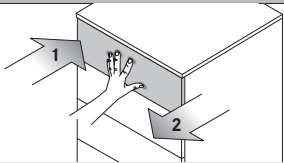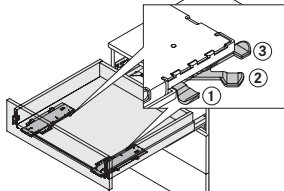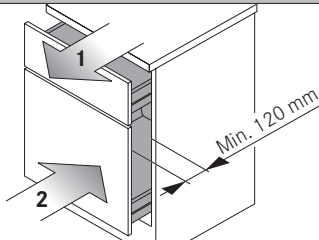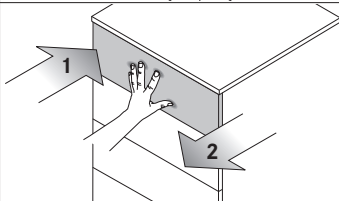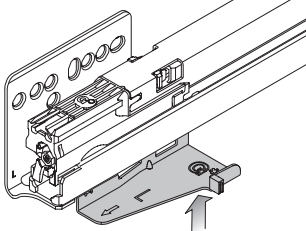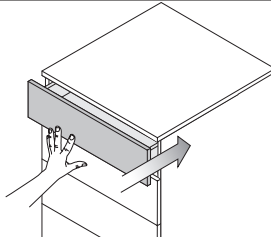

5 Impossible de régler la force d'éjection.			
	Cause possible	Solution	
5.1	Résistance élevée lors du réglage de la force d'éjection.	Ouvrir le tiroir par effleurement pour détendre le ressort de déclenchement.	
		La force d'éjection peut maintenant être réglée librement.	
6 Le tiroir ne peut pas être fermé.			
	Cause possible	Solution	
6.1	Après activation ou déclenchement, le tiroir a été ouvert à moins de 120 mm.	Ouvrir le tiroir d'au moins 120 mm, puis le refermer à nouveau.	
6.2	L'unité Tipmatic Soft-close se trouve dans une position dans laquelle l'entraîneur est sur la trajectoire.	Appuyer vigoureusement. Un bruit de claquement net retentit. Ouvrir le tiroir. Le tiroir peut être fermé. "Autoréparation".	
6.3	Activateur déformé.	Remettre délicatement l'activateur à l'horizontale. Vérifier la solidité de la fixation. Sinon, remplacer l'unité.	
7 Résistance à la fermeture trop élevée / Chute d'objets hauts et légers			
	Cause possible	Solution	
7.1	Charge insuffisante du tiroir.	Enfoncer le tiroir jusqu'à l'engagement du dispositif de retour automatique ou jusqu'en butée.	
		Utiliser le système de commande Tavinea Sorto ou Tavinea Optima.	