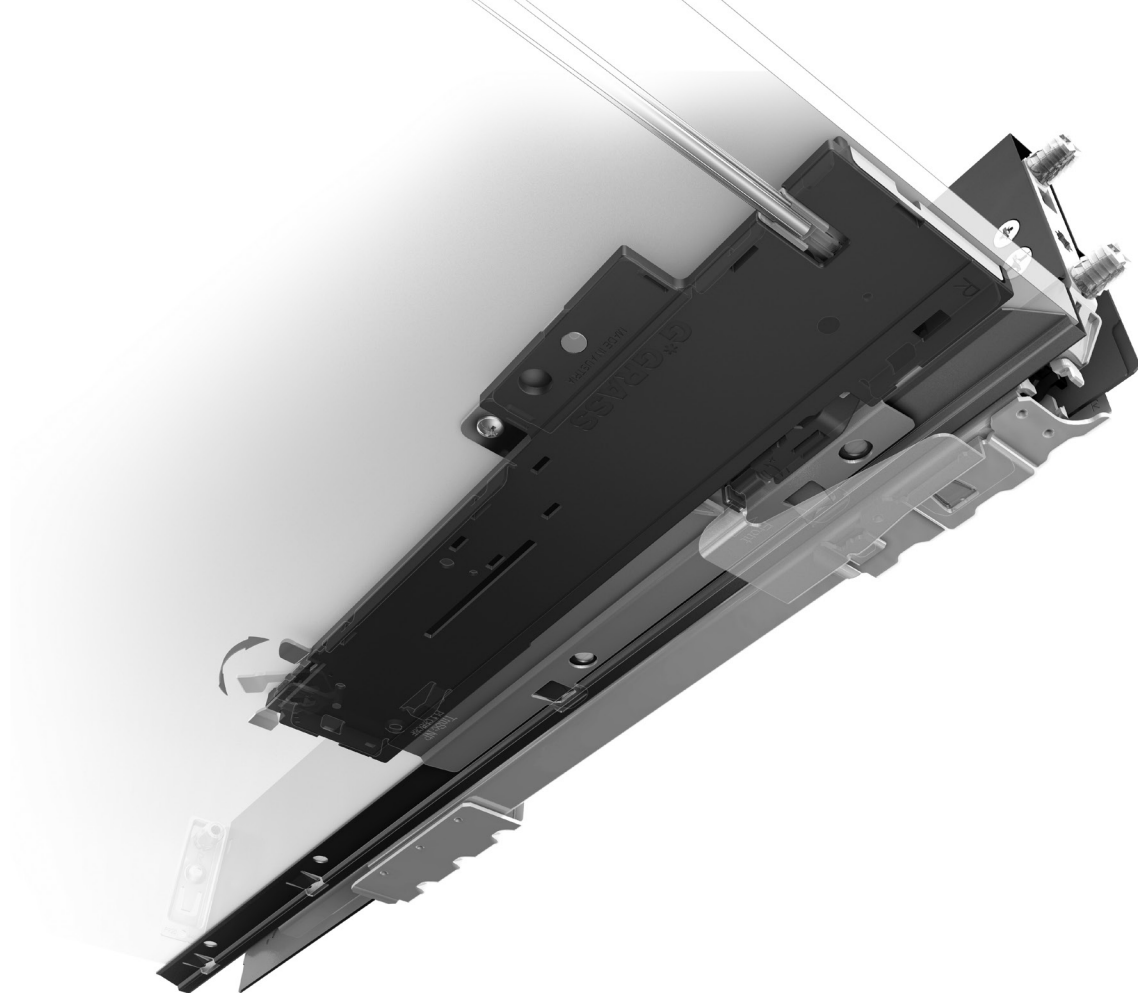




NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Rilevare e correggere i guasti

G*GRASS

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Rilevare e correggere i guasti

07/2026



1 Il cassetto non si apre quando si attiva con la pressione.

	Possibile causa	Soluzione	
1,1	L'attivatore non è montato correttamente o è completamente assente. L'attivatore non è scattato completamente o è allentato. Destra/sinistra invertite. L'attivatore è stato piegato per effetto della forza esterna.	Riequipaggiare l'attivatore. Premere nuovamente l'attivatore e verificare che sia fissato saldamente. Prestare attenzione alla destra e alla sinistra. Piegare l'attivatore con delicatezza in posizione orizzontale. Prestare attenzione alla stabilità del collegamento della piastra, altrimenti sostituire l'attivatore.	
1,2	L'unità Soft-close Tipmatic non è attrezzata.	Riequipaggiare.	
1,3	La regolazione del gioco frontale è troppo bassa (<2,5 mm)	Regolare il gioco dei frontali (si consigliano 3-4 mm). Verifica con una moneta da 50 centesimi di euro.	
1,4	Ammortizzatore montato.	Rimuovere l'ammortizzatore.	
1,5	Il cassetto è bloccato da un oggetto.	Rimuovere l'oggetto.	
1,6	Con i frontali alti, prestare attenzione alla zona di sgancio.	Azionare il frontale nella zona inferiore dei 2/3. Controllare il parallelismo del frontale rispetto al mobile, eventualmente regolare mediante la regolazione dell'inclinazione.	
1,7	La barra di sincronizzazione cade perché è troppo corta.	Richiedere nuovamente la barra di sincronizzazione Dimensioni: Luce larghezza mobile - 206 mm	

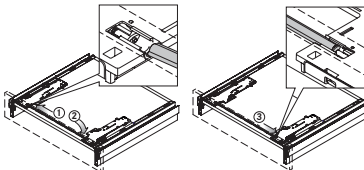
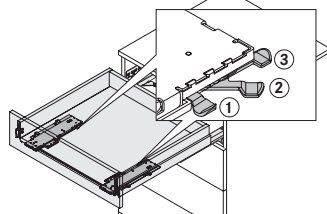
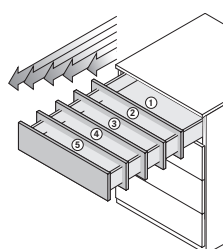
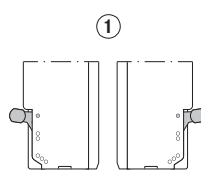
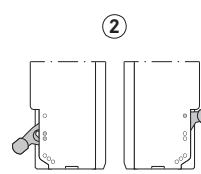
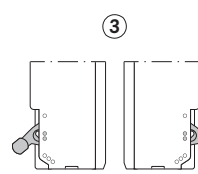
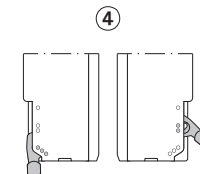
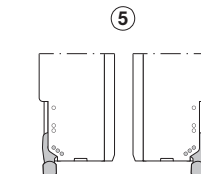
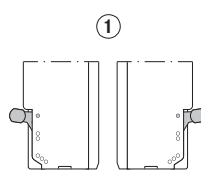
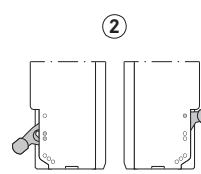
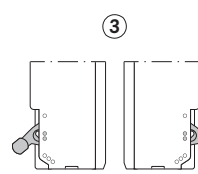
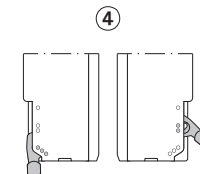
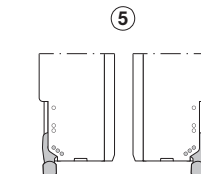
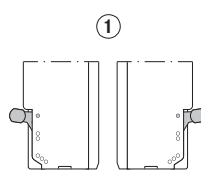
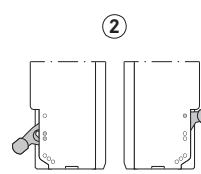
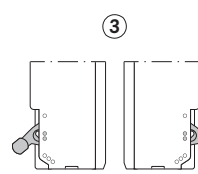
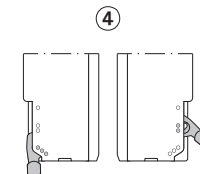
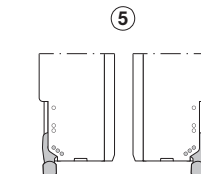
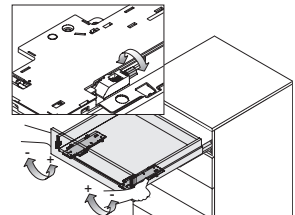
NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Rilevare e correggere i guasti

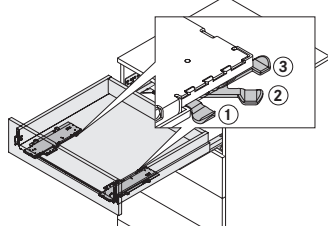
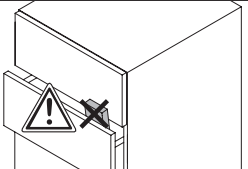
07/2026



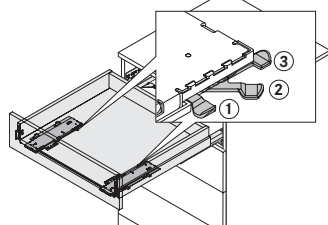
2 Il cassetto si apre solo per pochi millimetri.

	Possibile causa	Soluzione											
2,1	Barra di sincronizzazione mancante o non montata correttamente.	Montare correttamente la barra di sincronizzazione.											
2,2	Forza di espulsione insufficiente. 1 = debole 2 = media 3 = forte È anche possibile aumentare un solo livello su un lato, a sinistra o a destra, per una maggiore sensibilità e una migliore corrispondenza della forza di espulsione	Aumentare la forza di espulsione su entrambi i lati di un livello. 1 = debole 2 = media 3 = forte È anche possibile aumentare un solo livello su un lato, a sinistra o a destra, per una maggiore sensibilità e una migliore corrispondenza della forza di espulsione											
		<table><tr><th>≤ 30 kg</th><th>30 kg - 40 kg</th><th>40 kg - 50 kg</th><th>50 kg - 60 kg</th><th>60 kg - 70 kg</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	≤ 30 kg	30 kg - 40 kg	40 kg - 50 kg	50 kg - 60 kg	60 kg - 70 kg						
≤ 30 kg	30 kg - 40 kg	40 kg - 50 kg	50 kg - 60 kg	60 kg - 70 kg									
													
2,3	Regolazione della profondità impostata in modo opposto.	Regolare la profondità allo stesso livello sia destra sia a sinistra, quindi eseguire nuovamente la regolazione del gioco dei frontali.											

3 Il cassetto non esce abbastanza fuori.

	Possibile causa	Soluzione	
3,1	Forza di espulsione insufficiente.	Aumentare la forza di espulsione su entrambi i lati di un livello, 1 = debole 2 = media 3 = forte Vedere 2.2	
3,2	Il cassetto è bloccato da un oggetto.	Rimuovere l'oggetto.	

4 Il cassetto esce troppo fuori.

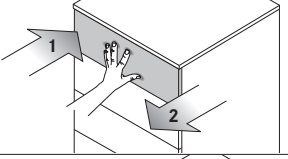
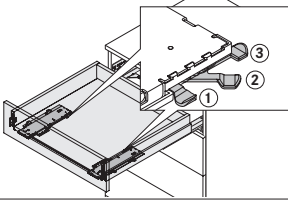
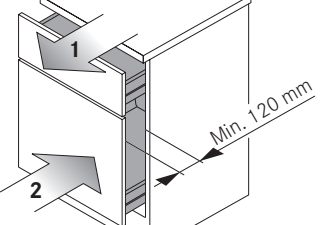
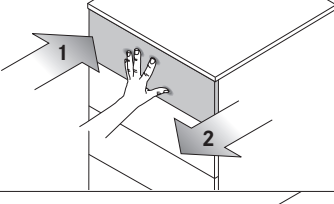
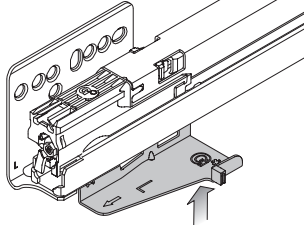
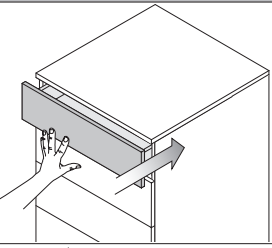
	Possibile causa	Soluzione	
4,1	Forza di espulsione impostata in modo troppo forte.	Ridurre la forza di espulsione su entrambi i lati di un livello. 1 = debole 2 = media 3 = forte Vedere 2.2	

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Rilevare e correggere i guasti

07/2026



5 La forza di espulsione non può essere regolata.			
	Possibile causa	Soluzione	
5,1	Elevata resistenza durante la regolazione della forza di espulsione.	Aprire il cassetto con una leggera pressione per scaricare la molla di sgancio.	
		La forza di espulsione può ora essere regolata liberamente.	
6 Il cassetto non può essere chiuso.			
	Possibile causa	Soluzione	
6,1	Dopo l'attivazione o lo sgancio, il cassetto è stato aperto per meno di 120 mm.	Aprire il cassetto di almeno 120 mm, quindi chiuderlo di nuovo.	
6,2	L'unità Tipmatic Soft-close si trova in una posizione in cui il trascinatore è in posizione di interferenza.	Premere con forza. Si avverte un rumore metallico distinto. Aprire il cassetto. Il cassetto può chiudersi. "Autocorrezione".	
6,3	Attivatore piegato.	Piegare l'attivatore con delicatezza in posizione orizzontale. Controllare la stabilità del collegamento, in caso contrario sostituire.	
7 Resistenza alla chiusura eccessiva/oggetti alti e leggeri che cadano			
	Possibile causa	Soluzione	
7,1	Carico insufficiente del cassetto.	Chiudere il cassetto fino a quando il meccanismo di blocco automatico non scatta o fino all'arresto.	
		Utilizzare il sistema organizzativo Tavinea Sorto o Tavinea Optima.	